

Feldabhilfe: 1622

Problem: Z18XE Motor - Ruckeln im Teillastbereich und Fehlercode P1555 (alle Symptomzahlen) im Steuergerät abgelegt

Modelle:	Motoren:	Optionen:
Astra-G 2003...,Meriva 2003...,Zafira 2003...,Corsa-C 2001...,Vectra-C 2003...	Z18XE,Z18XE,Z18XE,Z18XE,Z18XE	Keine

Beanstandung: Ruckeln im Teillastbereich und Fehlercode P1555 (alle Symptomzahlen) im Steuergerät abgelegt

Ursache: Luftmassenmesser ist verdreht eingebaut. Der Markierungspfeil zeigt nicht in Flußrichtung der Ansaugluft.

Produktion: Produktion informiert.

Abhilfe:

Im Falle einer Kundenbeanstandung, Luftmassenmesser in Pfeilrichtung einbauen. Fehlercode löschen und Probefahrt durchführen. Sollte der Fehlercode nochmalig gesetzt werden, ist dies aufgrund der gelernten Werte im Motorsteuergerät (z.B. Luftdruck liegt unterhalb des Umgebungsdruckes). Diese werden durch längere Probefahrt angepaßt.

Funktionsgruppe: J - Motor

Fehlergruppe: 19 - Schlechter Motorlauf

Fehlercode: Keine