

Feldabhilfe: 1529

Problem: Alle Z Motoren - Schubabschaltung fällt sporadisch aus

Modelle: Motoren:

Optionen:

Alle Z10XE| Z12XE| Z14XE| Z16XE| Z16YNG| Z18XE| Z18XEL|
2001... Z16SE| Z22SE| Z22XE| Z32SE| Z20LET

Keine

Beanstandung: Schubabschaltung fällt sporadisch aus.

Ursache: Normale Motorfunktion.

Produktion:

Abhilfe:

Im Fall einer Beanstandung ist der Kunde zu informieren, dass es sich um eine normale Motorfunktion zum Schutz des Katalysators handelt. Seit Einführung der EOBD Funktionalität (MJ 2001) wurden alle Z - Motoren wie folgend angepasst:

Zum Schutz vor Beschädigung des Katalysators wird die Schubabschaltung bei hohen Katalysator-Temperaturen zeitweise deaktiviert. Dies passiert besonders im mageren Verbrennungsbereich, z.B. bei länger andauerndem Schubbetrieb. Die erwähnte Beschreibung ist in der Bedienungsanleitung seit Einführung Vectra-C (Seite 181) beschrieben. Dieser Information wird schrittweise in die Bedienungsanleitungen aller Modelle eingearbeitet.

Funktionsgruppe: J - Motor

Fehlergruppe: 19 - Schlechter Motorlauf

Fehlercode: Kein