

Feldabhilfe: 1318

Problem: Elektrische Kraftstoffpumpe - Motor geht aus

Modelle: Omega-B 99...2001
Motoren: Alle
Optionen: Benzinmotoren, Omega-B Caravan

Beanstandung: Fahrzeug springt bei schräger Parkposition und geringer Kraftstoffmenge im Tank nicht an.

Ursache: Die neue Pumpe EKP 13,5 (Turbinenpumpe) kann keinen Druck aufbauen, wenn sich im Schwalltopf nicht ausreichend Kraftstoff zum Ansaugen befindet.

Produktion: Folgender Fahrgstellnr. Bereich war betroffen: Omega B: Rüsselsheim, von WOLOVBM69X1093137 bis WOLOVBF3511003864

Abhilfe:

Ersetzen der elektrischen Kraftstoffpumpe inklusive aller Anbauteile.

Vorgehensweise Omega-B Caravan:

Elektrische Kraftstoffpumpe ersetzen,

- siehe Arbeitsvorgang "Elektrische Kraftstoffpumpe aus- und einbauen" der Baugruppe "L" in der Service-Anleitung Omega-B.

Hinweis:

Beim Einbau der elektrischen Kraftstoffpumpe ist die Feldabhilfe 1283 zu berücksichtigen.

Ersatzteile:	Teilenummern:	Katalognummern:
Kraftstoffpumpe	09119098	08 15 036
Kraftstoff-Filter	90501397	08 18 559
Dämpfungsring	90510361	08 15 249
Halter Kraftstoffpumpe	90510359	08 15 149
Dichtring	90571588	08 15 241
Kraftstoffschlauch	90467287	08 20 308
Elektrokabel	90466027	12 96 625

Arbeitswerte:	TC:	AW:
T8 131 80 Elektrische Kraftstoffpumpe ersetzen.	92	7

Funktionsgruppe: L - Kraftstoff- und Abgassystem

Fehlergruppe: 21 - Schlechtes Startverhalten

Fehlercode: Kein

www.car-selfrepair.de