

# Feldabhilfe: 1443

**Problem:** Motor - Vibration im Leerlauf bei eingeschaltetem A/C system

**Modelle:**            **Motoren:**        **Optionen:**

Vectra-C 2002    Z18XE            A/C

**Beanstandung:**    Kompressor A/C verursacht starke Vibrationen im Leerlauf (Vordersitze) bei Aussentemperaturen unter 25°C.

**Ursache:**            Keine Anhebung der Leerlaufes bei Aussentemperaturen unter 25°C.

**Produktion:**        Ab Motor-Nr.: 20Y39777, 26 April 2002, wurde das Problem in der Produktion beseitigt.

## Abhilfe:

Im Fall einer Kundenbeanstandung, ist das Motorsteuergerät mit der neuesten Software von der Spezial CD Rom oder TIS 32 zu programmieren.

<b>Arbeitswerte:</b>		<b>TC:</b>	<b>AW:</b>
T8 144 30	Reprogrammierung des Motorsteuergerätes	92	3

Gewährleistungsanträge können eingereicht werden für Fahrzeuge nicht älter als 3 Monate in Verbindung mit der Ablieferungsdurchsicht. Die Erstattung der Beschickungszeit erfolgt nach den Garantiekostenerstattungsrichtlinien.

**Funktionsgruppe:**    D - Heizung/Lüftung/Klimaanlage

**Fehlergruppe:**        14 - Geräusche oder Vibrationen

**Fehlercode:**