

Feldabhilfe: 1957

Problem: Motor Y30DT, Hochdruckpumpe - Leistungsverlust beim Beschleunigen

Modelle: **Motoren:** **Optionen:**

Vectra-C 2003..2006, Signum 2003...2006 Y30DT| Z30DT, Y30DT| Z30DT

Beanstandung: Leistungsverlust des Motors während des Beschleunigungsvorganges. TECH2 zeigt eine signifikante Abweichung des tatsächlichen Raildrucks, verglichen mit dem angeforderten Raildruck.

Ursache: Blockierte Zumesseinheit innerhalb der Hochdruckpumpe.

Produktion: Modifikationen innerhalb des Produktionsprozesse (frühzeitiger Austausch verwendeter Werkzeuge, verbesserte Sauberkeit) eingeführt. Alle Maßnahmen wurden mit Motornummer 62240 (28.10.2005) in der Produktion eingeführt.

Abhilfe:

Im Fall einer Kundenbeanstandung bitte einen Schnappschuss des betroffenen Fahrzeugs aufnehmen. Falls der Raildruckabfall anhand der Schnappschussdaten nachweisbar ist, ist die Hochdruckpumpe (Teilenummer: 97228919 / Katalognummer: 58 19 062) zu tauschen.

Funktionsgruppe: J - Motor

Fehlergruppe: 13 - Keine oder unzureichende Funktion, 20 - Mangelhafte Leistung

Fehlercode: Keine