

Feldabhilfe: 1982

Problem: Motor Z30DT, Umlenkrolle - Geräusche im Bereich des Keilrippenriemens

Modelle: **Motoren:** **Optionen:**

Signum 2006, Vectra-C 2006 Z30DT, Z30DT

Beanstandung: Geräusche aus dem Motorraum.

Ursache: Zu hohe Vorspannung in der Umlenkrolle kann zum vorzeitigen Verschleiß des Lagers und daraus folgender Geräuschbildung führen.

Produktion: Eine Reduzierung des Anzugsdrehmomentes (von 50 +/- 7 Nm auf 40 +/- 7 Nm) hat in der Produktion eingesetzt ab VIN W0L0ZCF4861041236 (31.10.2005).

Abhilfe:

Im Fall einer Kundenbeanstandung ist die Umlenkrolle (Teilenummer: 97312464 / Kat. Die Drehmomentwerte in der Serviceanleitung werden z.Zt. überarbeitet.

Funktionsgruppe: J - Motor

Fehlergruppe: 14 - Geräusche oder Vibrationen

Fehlercode: Keine