

Feldabhilfe: 2015

Problem: Motor Z22YH - Motor springt schlecht an und/oder keine Leistung, Fehlercode P1405(62) wird gesetzt

Modelle:	Motoren:	Optionen:
Signum 2003...2006, Vectra-C 2003...2006, Zafira-B 2006	Z22YH, Z22YH, Z22YH	

Beanstandung: Motor springt schlecht an und/oder keine Leistung. Fehlercode P1405 (62) wird im Motorsteuergerät abgelegt.

Ursache: AGR-Ventil hängt.

Produktion: Das AGR Ventil ist in der Produktion ab folgender Motornummer entfallen: 11544562 (21.02.2006).

Abhilfe:

Im Fall einer Kundenbeanstandung bei der das AGR-Ventil als fehlerhaft diagnostiziert wird, ist der Spannungswert am AGR Ventil zu ermitteln. Bei einem Wert <

Ist der angezeigte Spannungswert > 1,25 V (AGR offen) ist mehrmals ein Stellglied Test durchzuführen. Bleibt der erforderliche Wert > 1,25 V, ist das AGR Ventil bis zur Verfügbarkeit der Abdeckplatte zu ersetzen und die ECU ebenfalls mit TIS 2000-DVD, Version 70 zu programmieren (Deaktivierung AGR valve). Die Kurz Information 2015 wird bei Verfügbarkeit der Abdeckplatte aktualisiert.

Funktionsgruppe: J - Motor

Fehlergruppe: 06 - Fehlercode durch Steuergerät gesetzt

Fehlercode: P1405(62)