

# Feldabhilfe: 2037

**Problem:** Motor Z16XE - Abgaskontrolle leuchtet und Fehlercode P0172(52) im Motorsteuergerät gesetzt

**Modelle:** **Motoren:** **Optionen:**

Vectra-C 2002...2005, Signum 2002...2005 Z16XE, Z16XE

**Beanstandung:** Abgaskontrolle leuchtet sporadisch, Fehlercode P0172(52) wird gespeichert im Motorsteuergerät ohne Fahrbarkeitsbeanstandungen.

**Ursache:** Softwareschwäche des Motorsteuergerätes verursacht eine zu hohe Spülrate des Tankentlüftungsventils bei hohen Aussentemperaturen und Stadtverkehrsanteil. Unter diesen Betriebsbedingungen kann ein zu fettes Gemisch entstehen.

**Produktion:** Motor Z16XE ist in der Vectra-C Produktion ausgelaufen.

## Abhilfe:

Im Fall einer Kundenbeanstandung ist das Motorsteuergerät mit TIS 2000-DVD ab Version 71 (Software version 13) zu programmieren.

**Funktionsgruppe:** J - Motor

**Fehlergruppe:** 13 - Keine oder unzureichende Funktion

**Fehlercode:** P0172(52)