

# Feldabhilfe: 2049

**Problem:** Motor Z19DT/H - Ruckelt, manchmal wird Fehlercode P0201-P0204 gesetzt

**Modelle:**

Vectra-C 2004...2006, Signum  
2004...2006, Astra-F1  
2004...2006, Zafira-B 2005...2006

**Motoren:**

Z19DT| Z19DTH| Z19DTL, Z19DT|  
Z19DTH| Z19DTL, Z19DT| Z19DTH|  
Z19DTL| Z19DTJ, Z19DT| Z19DTH|  
Z19DTL

**Optionen:**

**Beanstandung:**

Kunde beanstandet, dass der Motor ruckelt. In einzelnen Fällen kann dabei die SVS-Lampe angehen und der Fehlercode P0201-P0204 wird gesetzt.

**Ursache:**

Software und/oder Kontaktprobleme am Injektorstecker.

**Produktion:**

Ein modifizierter Kabelsatz hat mit Motornummer: Z19DTH17000444 in der Produktion eingesetzt.

## Abhilfe:

Im Fall einer Kundenbeanstandung ist zuerst das Motorsteuergerät entsprechend der TSB 1849 zu programmieren, bevor Teile getauscht werden. Falls die TSB 1849 das Problem nicht löst, sind die Feldabhilfe-Injektorstecker (Teilenummer: 93189918 / Katalognummer: 62 86 769) zu verbauen.

**Funktionsgruppe:**

J - Motor

**Fehlergruppe:**

06 - Fehlercode durch Steuergerät gesetzt

**Fehlercode:**

P0201, P0202, P203, P204